
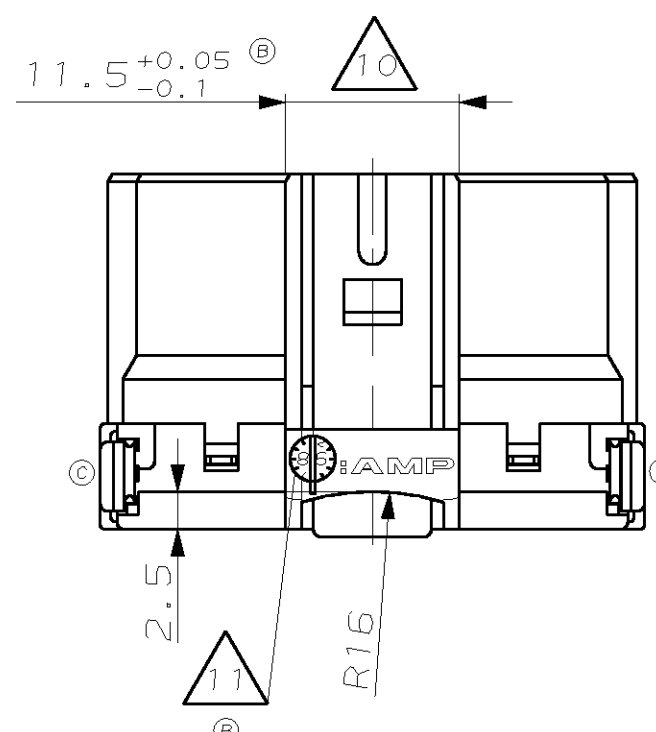
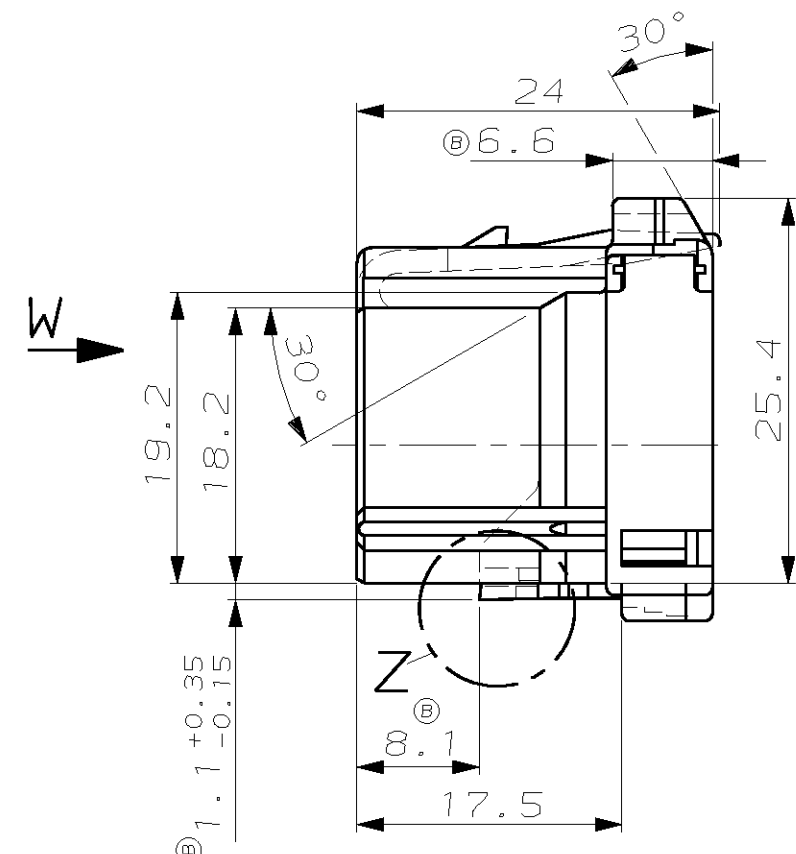
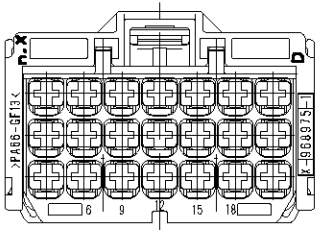
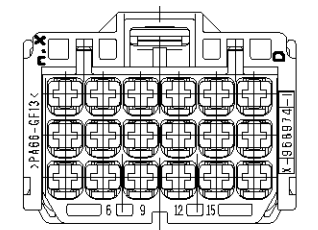
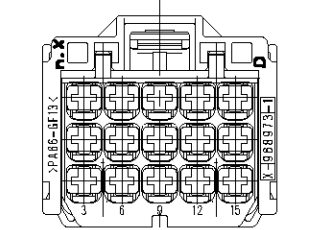
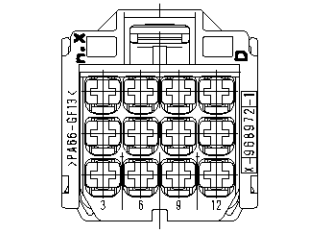
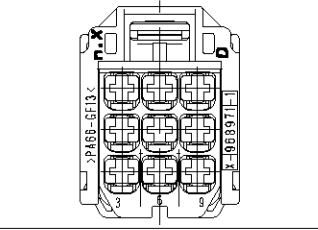


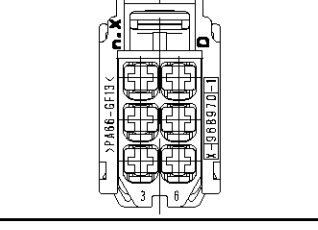


	6	30	36.2	38	39.9	41	34.2	10.0g	21
	5	25	31.2	33	34.9	36	29.2	8.8g	18
	4	20	26.2	28	29.9	31	15.5	7.7g	15
	3	15	21.2	23	24.9	26	10.5	6.6g	12
	2	10	16.2	18	19.9	21	5.5	5.4g	9
	1	5	11.2	13	14.9	16	4.5	4.2g	6
M1:1	n	b	c ^{+0.1 -0.3}	d ^{+0.4 -0.3}	e ^{+0.2 -0.5}	f	g±0.25	WEIGHT Gewicht	NUMBER OF WAYS Polzahl

SLIDING DISTANCE: 1mm
Verschiebeweg: 1mm

PRE-LOCKED
POSITION
Vorrast-
stellung

SCALE 5 : 1
M

FINAL
POSITION
Endrast-
stellung

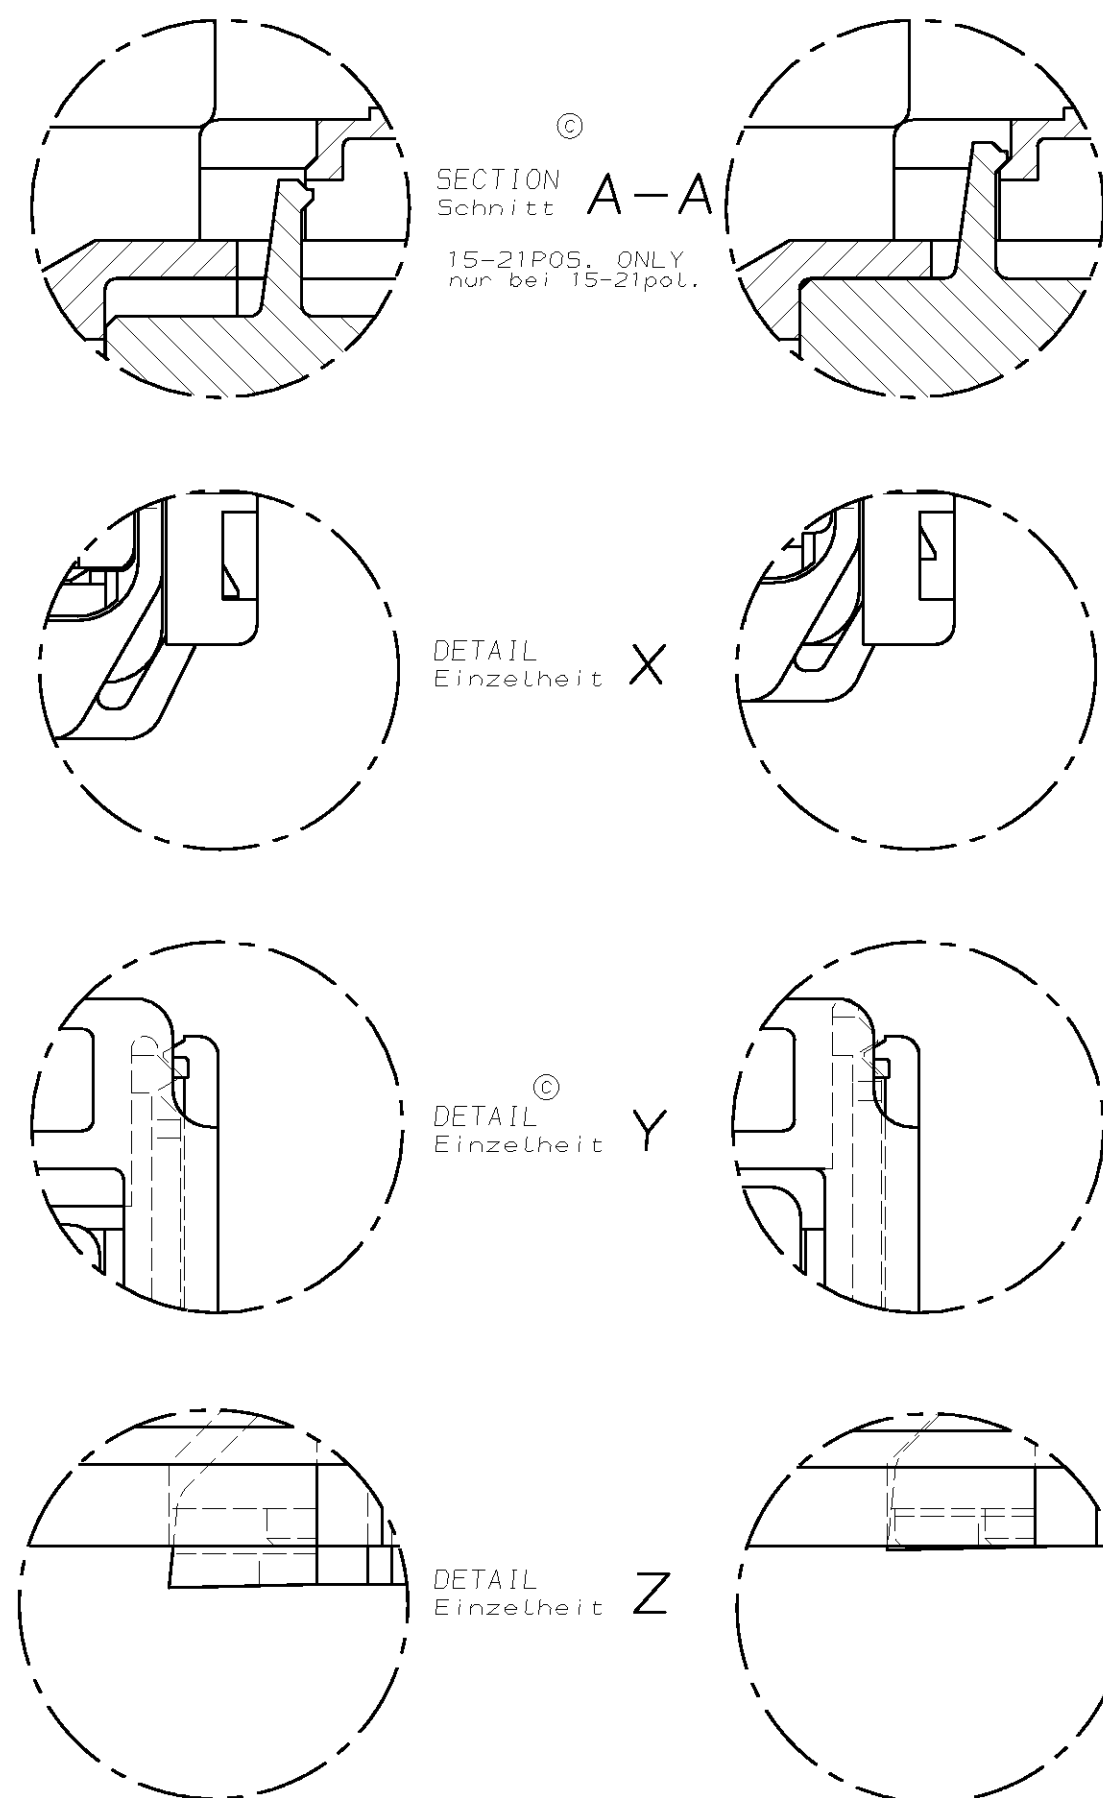

NOTES:
Bemerkungen:


 114-18085-025 (INTERFACE DRAWING)
 SEE DRAWINGS 1355072 (TAB HOUSINGS),
 [964562 (TAB HOUSINGS)],
 966140 (TAB HEADER),
 (D) 114-18085-025 (INTERFACE DRAWING)

Gegenstecker fuer AMP MCP 2.8 Gehause
 siehe Zeichnungen 1355072 (Flachstecker-Gehause),
 [964562 (Flachstecker-Gehause)],
 966140 (Messerleisten),
 (D) 114-18085-025 (Ausfuhrungsvorschrift)

2 CAVITIES MATING WITH AMP MCP 2.8 CONTACTS
(WITHOUT SWS, MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR) -
SEE PRODUCT GROUP DRAWING:

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8 Kontakte (ohne EDS, max. Leitungsquerschnitt: 2.5mm² FLR) - siehe Produktgruppenzeichnung:
1355036

3 DESIGN DEPENDS ON NUMBER OF WAYS
Aussehen je nach Polzahl unterschiedlich

4 WARPAGE TO ... PERMITTED
Verzug bis ... zulaessig

 MOULD CAVITY-MARKING = X
 SERIAL MOULD-NUMBER = n. (IF n>1 ONLY)
 Nestmarkierung = X
 Serienwerkzeug-Nr. = n. (nur wenn n>1)

△ MATERIAL-MARKING ACC. TO VDA 260
6

 CAVITY-MARKING
Kammerbezeichnung

⑧  THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Änderungszustand des Werkzeuges

 TYCO AMP PARTNUMBER
tyco AMP Bestell-Nr. Teil






 WARPAGE TO 11.3 PERMITTED
 Verzug bis 11.3 zulässig

 PRODUCTION-DATE
Produktionsdatum

①  PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX -
INDICATED BY PRE-DASH-NO.s 8-, 7-, 6-, 5-;
THESE PRE-DASH-NO.s ARE ON PART NOW!

Verpackung: Schuettgut in Versandkarton -
gekennzeichnet durch Vorstrichzahlen 8-, 7-, 6-, 5-;
diese Vorstrichzahlen sind jetzt auch am Teil!

(C5) 14 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TYCO WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von tyco

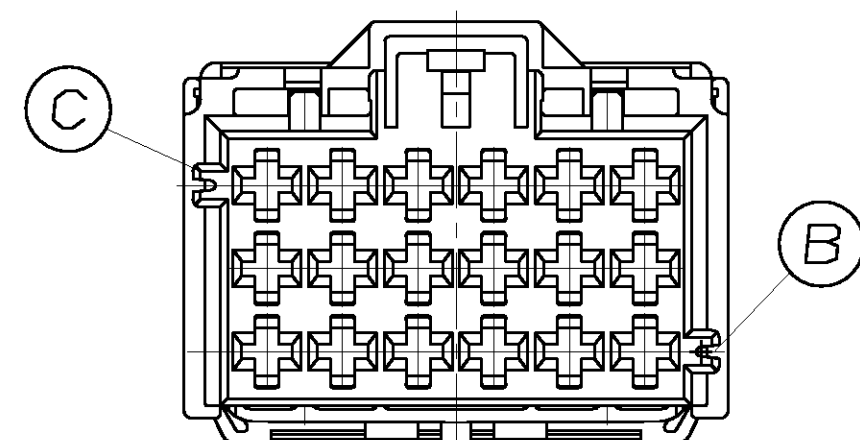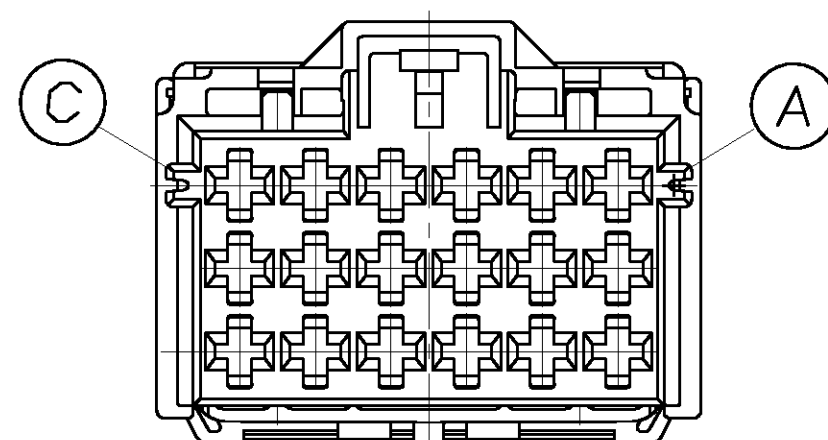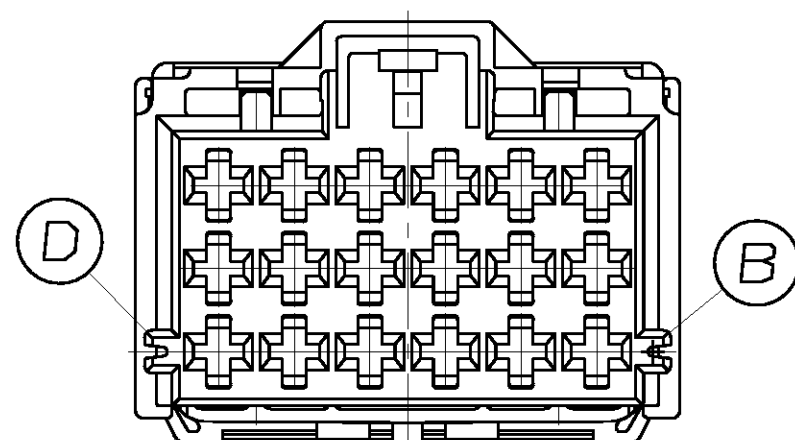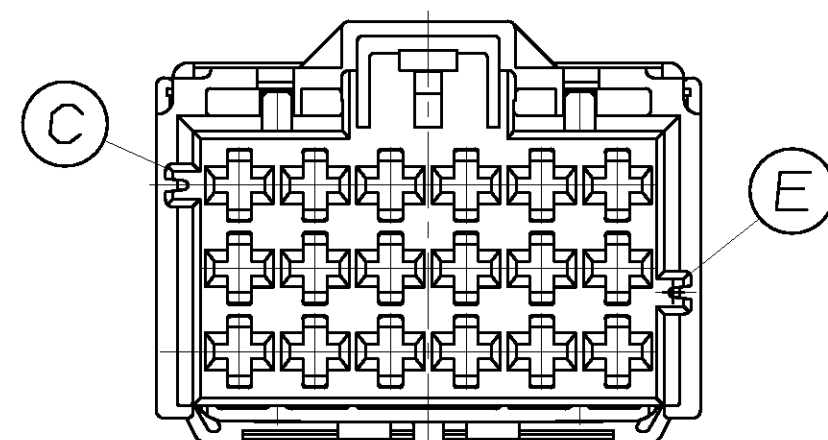

← VIEW W
Ansicht

[illegible]